

HOBART®

HOBART BROTHERS CO.
TROY, OHIO USA

5/3/1
GARANTÍA
INDUSTRIAL

Handler® 190

Soldadura Alimentadora de Alambre 230V



253385
Marzo 2012



#500554

Incluye:

- Antorcha H100S4-10, cómoda de 10 pies (3 m)
- Cable de trabajo con pinza, de 10 pies (3 m)
- Válvula integral solenoide de gas y regulador de dos indicadores con manguera de gas
- Cubo de carrete que acomoda carretes de 4 u 8 pulg.
- Carrete de muestra de acero con núcleo de fundente que se protege solo de 0,030 pulg. (0,8 mm)
- Tubos de contacto de 0,030 pulg. (0,8 mm)
- Cordón de potencia con enchufe
- Tabla de fijación inicial de soldadura
- Manual de dueño con lista de partes y guías de instalación, operación y mantenimiento

Construido con la calidad y durabilidad de Hobart, la Handler 190 es un conjunto completo de soldar de rendimiento industrial capaz de operar en el voltaje normal de 230/240 voltios de circuitos. La gama amplia de salida de 25–190 amperios permite que suelde acero desde calibre 24 hasta 5/16 de pulgada.

La Handler 190 es capaz de utilizar los siguientes alambres de soldadura: 0,023–0,035 pulg. (0,6–0,9 mm) de acero dulce o acero inoxidable; 0,030–0,045 pulg. (0,8–1,2 mm) de núcleo de fundente; y 0,030–0,035 pulg. (0,8–0,9 mm) de aluminio. Con siete fijaciones de voltaje de salida y control infinito de velocidad de alimentación la unidad es fácil de fijar y ajustar para diferentes materiales, grosores y alambres.



Pistola de carrete opcional
SpoolRunner™ 100

Un circuito de control ya integrado de pistola de alimentación con carrete le permite un enchufe directo para la SpoolRunner™ 100 opcional. La pistola

de carrete elimina los problemas de alimentación asociados con alambre de soldadura suave y puede también utilizar alambre de soldadura de acero dulce e inoxidable. Un interruptor de selección para ya sea la antorcha de alambre o pistola de carrete hacer fácil el intercambiar entre ellos.

Características

Beneficios

Siete selecciones de voltaje, lo magnético mejorado y control de velocidad de alambre infinito	Ofrece control delicado, fácil de parámetros de salida para rendimiento de arco mejorado con menos salpicadura para apariencia mejor del cordón y menos limpieza.
Acepta conexión de enchufe directa sin complicación y fácil de instalar para la pistola de carrete SpoolRunner™ 100	Las pistolas de carrete mejoran la capacidad de alimentación y reducen la formación de "jaulas de pájaro" normalmente asociadas con los alambres suaves de aluminio.
Viene estándar con circuitos integrados para el control de pistola de carrete	No se requiere caja de control o adaptador para conectar la pistola de carrete SpoolRunner 100.
Tabla de fijaciones iniciales en la puerta	Refiérase rápidamente a las fijaciones iniciales para diferentes alambres, gases, materiales, y grosores. Da un punto rápido de establecimiento inicial para novatos y profesionales.
Contactor integral	Facilita el uso y de característica excelente de seguridad lo cual hace que el alambre esté eléctricamente "frío" hasta que se oprime el gatillo.
Cabezal de alimentación duradero con palanca de rápida liberación de la tensión	Da alimentación positiva con tensión ajustable y fácil accesibilidad para hacer pasar alambres nuevos.
Cambio de polaridad conveniente con lugar para tubos de contacto	El acceso hace fácil y rápido a cambiar la polaridad para alambre sólido y tubular. Incluye orificios convenientes de almacenamiento para tubos de contacto de repuesto.
Rodillos de alimentación de ranura doble de cambio rápido	Hace fácil cambiar de un alambre al otro. Una ranura estriada y una ranura suave y lisa para alambre de 0,030–0,035 pulg. (0,08–0,09 mm).
Protección contra corto circuito	Protege contra sobrecarga de corriente.
Sobrecarga térmica que se rearma sola	Protege al transformador de potencia para garantizar confiabilidad.
Protección al motor que se rearma sola	Protege la sistema de alimentación de alambre de la sobrecarga, sin fusibles que cambiar o botones que refijar.
La garantía industrial de Hobart 5/3/1	Garantía de cinco años en transformadores, tres años en lo electrónico (motores de alimentación, rectificadores) y un año en las antorchas.

Especificaciones (SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO ANTERIOR.)



Salida Nominal	Gama de Corriente	Voltaje Max. de Circuito Abierto	Gama de Velocidad de Alimentacion de Alambre	Entrada de Amp. a la Salida Nominal, 60 Hz, Monofasica			Dimensiones	Peso Neto
				230 V	KVA	KW		
130 A, 21,5 VCD al 30% Ciclo de Trabajo en 60 Hz	25–190 A	31 V	40–700 PPM 50–740 PPM cuando esta sin carga	20,5	4,7	3,88	Alt: 12-3/8 pulg. (315 mm) An: 10-5/8 pulg. (270 mm) Prof: 19-1/2 pulg. (495 mm)	68 lb. (31 kg)

Certificada por la Asociacion Estandares de Canadienses para los estandares de ambos canadienses y de EEUU.

Gua de Soldadura para la Handler 190

Las fijaciones son aproximadas. Ajusteles como fuera requerido. Materiales mas gruesos pueden soldarse usando la tecnica apropiada, preparacion de la union y pases multiples.

El voltaje y fijaciones de velocidad de alimentacion recomendadas para el metal que esta soldandose. El numero a la izquierda de la linea oblicua es fijacion de voltaje/numero a la derecha la linea de oblicua es la fijacion de la velocidad de alimentacion del alambre.


Material que esta soldandose	Tipo de alambre y fijacion de polaridad	Gas de proteccion sugerido 20–30 pies ³ /hr. tasa de flujo	Diametro de alambre que esta usandose	Velocidad de Alimentacion (V / Velocidad)											CAMBIO DE LA POLARIDAD
				24 cal. 0,024 pulg. (0,6 mm)	20 cal. 0,036 pulg. (0,8 mm)	18 cal. 0,048 pulg. (1,2 mm)	16 cal. 0,060 pulg. (1,6 mm)	11 cal. 1/8 pulg. (3,2 mm)	3/16 pulg. (4,8 mm)	1/4 pulg. (6,4 mm)	5/16 pulg. (8,0 mm)				
Acero	Alambre solido ER70S-6 (CDEP)	Mezcla de gas 75% Argon/25% CO ₂ Produce menos salpicadura, mejor apariencia del cordon	0,024" (0,6 mm)	1/30	2/40	3/50	4/60	5/80	6/90	—	—	—	CDEP Electrodo Positivo para alambre solido		
			0,030" (0,8 mm)	—	1/40	2/50	3/50	5/60	6/60	6/70*	7/80*				
			0,035" (0,9 mm)	—	3/40	4/40	5/40	5/50	6/50	7/50*	7/60*				
Acero	Alambre solido ER70S-6 (CDEP)	100% CO ₂	0,024" (0,6 mm)	—	—	3/35	5/40	5/60	6/80	7/90*	—	CDEN Electrodo Negativo para alambre con nuclear de fundente			
			0,030" (0,8 mm)	—	—	4/40	5/40	5/50	6/50	7/50*	7/50*				
			0,035" (0,9 mm)	—	—	3/25	4/25	5/40	6/40	7/40*	7/40*				
Acero Inoxidable	Acero Inoxidable (CDEP)	Tri-Mix 75% Argon/25% CO ₂	0,024" (0,6 mm)	—	3/40	3/40	4/50	6/60	7/70	—	—	CDEP Electrodo Positivo para alambre solido			
			0,030" (0,8 mm)	—	3/30	3/35	4/30	5/35	6/50	7/50*	—				
			0,035" (0,9 mm)	—	3/15	3/35	4/30	5/40	7/40	7/50*	—				
Acero	Nucleo de fundente E71T-11 (CDEN)	No se requiere gas de proteccion Bueno para aplicaciones con viento o al aire libre	0,030" (0,8 mm)	—	1/35	1/40	2/40	4/60	5/40	6/40*	—	CDEN Electrodo Negativo para alambre con nuclear de fundente			
			0,035" (0,9 mm)	—	1/30	1/35	2/40	3/50	5/50	6/60	7/60*				
			0,045" (1,2 mm)	—	—	—	1/25	3/30	4/35	5/35	6/35*				
Aluminio con pistola de carrete opcional SpoolRunner™ 100	Aluminio** 4043 AL (CDEP)	100% Argon**	0,030" (0,8 mm)	—	—	—	1/55	5/80	6/85	—	—	CDEP Electrodo Positivo para alambre solido			
			0,035" (0,9 mm)	—	—	—	—	5/60	6/70	7/80	—				
	Aluminio** 5356 AL (CDEP)	100% Argon**	0,030" (0,8 mm)	—	—	—	1/75	5/95	6/100	—	—				
			0,035" (0,9 mm)	—	—	—	—	5/75	6/90	7/100	—				

*Se requieren pases multiples dependiendo en la aplicacion y el diseo de la union.

**Las fijaciones para el alambre de aluminio son con la pistola de carrete SpoolRunner™ 100 unida. La pistola de carrete elimina muchos asuntos de capacidad de alimentacion asociados con el alambre suave de aluminio.



Para aluminio normalmente se recomienda usar el "angulo de empujar".

Panel de Control

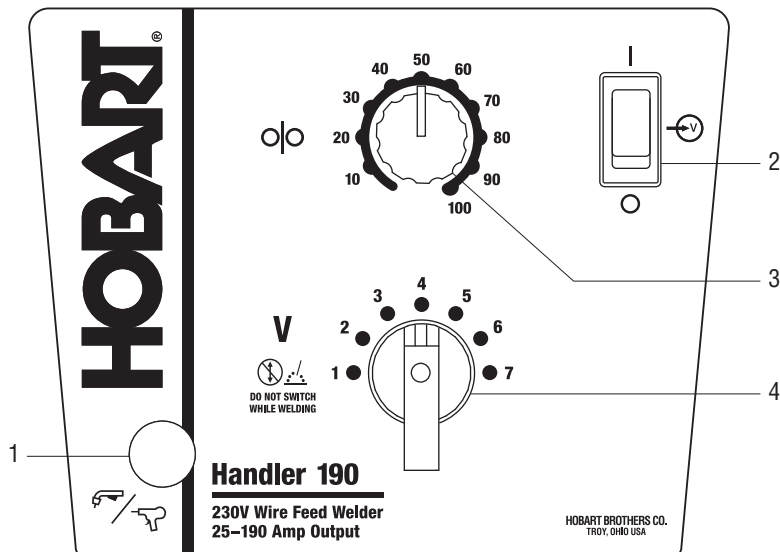

1. Conexion para el alambre del gatillo
2. Interruptor de potencia
3. Control de velocidad de alambre
4. Interruptor de control de voltaje

Datos de Rendimiento

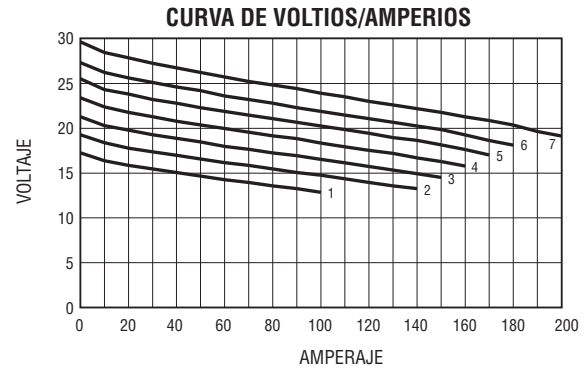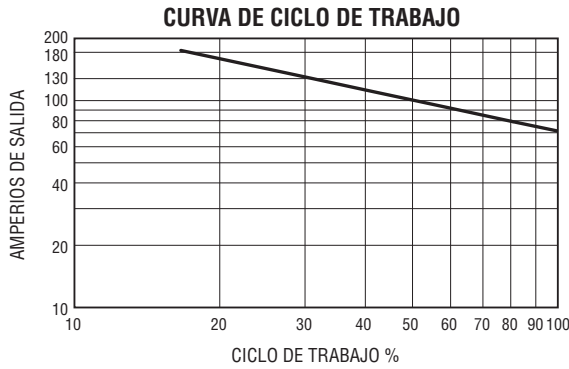

Accesorios



Pistola de Carrete SpoolRunner™ 100 #300796

- Cable de 10 pies (3 m) de longitud
- Suelde aluminio de calibre 16–3/16 pulg. (1,6–4,8 mm) con la Handler 190
- Tasada para 150 amperios, 60% de ciclo de trabajo
- Para alambre 0,023–0,035 pulg. (0,6–0,9 mm) de aluminio, de acero y acero inoxidable en carretes de diámetro de 4 pulg. (102 mm)
- Incluye estuche de plástico fuerte para llevar
- Se embarca con tres tubos de contacto de 0,030 pulg. (0,8 mm) y tres de 0,035 pulg. (0,9 mm)

H100S4-10 Antorcha MIG de Reemplazo #245926

Con cable de 10 pies (3 m) de largo con forro interno para diámetro de alambre 0,030–0,035 pulg. (0,8–0,9 mm).



Cilindro Portátil de CO₂ #770626

Incluye un cilindro de CO₂ de 20 onzas (estilo de disparador de bolas de pintura), regulador prefijado y manguera de gas, anillos "O" de repuesto, y herrajes para montar.



Carro Pequeño/Portacilindros #194776

Diseñados para soldadoras portátiles de MIG. Acomoda cilindros grandes y pequeños de gas.



Carros de Ruedas/Portacilindros #770187

Construcción para servicio pesado. Acomoda cilindros grandes y pequeños.



Cubierta Protectora #195186


Nilón resistente a la intemperie resiste manchas y moho mientras protege el acabado de su soldadora.

Consumibles

Artículo	Para H100S4-10 Antorcha/Fuente de Poder— Número de Pieza de Conjunto Hobart	Para H100S4-10 Antorcha— Número de Pieza de Conjunto Miller	Para SpoolRunner 100— Número de Pieza de Conjunto Hobart
Tubos de Contacto			
0,023/0,025 pulg. (0,6 mm)	#770174 (5 por paquete)	#087 299 (10 por paquete)	#199730 (5 por paquete)
0,030 pulg. (0,8 mm)	#770177 (5 por paquete)	#000 067 (10 por paquete)	#186419 (5 por paquete)
0,035 pulg. (0,9 mm)	#770180 (5 por paquete)	#000 068 (10 por paquete)	#186406 (5 por paquete)
0,045 pulg. (1,2 mm)	#770183 (5 por paquete)	#000 069 (10 por paquete)	—
Boquilla MIG (Estándar)			
	#770404	#169 715	#186405
Boquilla de Núcleo de Fundente Sin Gas			
	#770487	#226 190	—
Adaptador de Punto			
	#770402	#169 716	—
Forros Internos			
0,023/0,025 pulg. (0,6 mm)	#196139	#194 010	—
0,030/0,035 pulg. (0,8/0,9 mm)	#196139	#194 011	—
0,035/0,045 pulg. (0,9/1,2 mm)	#196140	#194 012	—
Rodillos de Alimentación de la Fuente de Poder			
De doble ranura, tipo V-suave — Para alambre de 0,023/0,025 pulg. (0,6 mm) y 0,030–0,035 pulg. (0,8–0,9 mm)	#237338	—	—
De doble ranura, estriados tipo V — Para alambre núcleo de fundente 0,030/0,035 pulg. (0,8–0,9 mm) y 0,045 (1,2 mm)	#202926	—	—
De ranura doble, estriado tipo V y suaves tipo V — Para alambre de núcleo de fundente y sólido de 0,030–0,035 pulg. (0,8–0,9 mm)	#246565	—	—
Rodillos de Alimentación para SpoolRunner 100			
Para alambre de 0,023 pulg. (0,6 mm)	—	—	#199731
Para alambre 0,030/0,035 pulg. (0,8/0,9 mm)	—	—	#186413
Rodillo de Empujar SpoolRunner 100			
Para alambre de 0,023 pulg. (0,6 mm)	—	—	#199732
Para alambre 0,030/0,035 pulg. (0,8/0,9 mm)	—	—	#186414

Instalación Típica para la Pistola de Carrete Opcional SpoolRunner™ 100 a la Handler® 190

Es rápido y fácil instalar la pistola de carrete SpoolRunner 100 en la Handler 190. Simplemente enchufe el pasador de potencia de la pistola con carrete dentro el cabezal de alimentación, conecte el alambre del gatillo, y active el interruptor en el panel de adentro a operación de pistola con carrete. Instale el alambre y el gas correcto para la obra y está listo a proseguir.

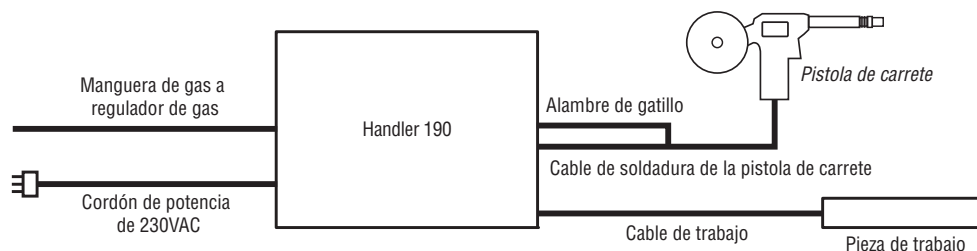

Hobart Welders An Illinois Tool Works Company
Hobart Welding Products Servicio 800-332-3281 Ventas 800-626-9420

Litho in USA

hobartwelders.com

